



Dott. n.: TBKW_20168_D_EN


KMX7* Nuovo design a baionetta
Dicembre 2021

Descrizione: Modifica al design della baionetta KMX7 per migliorare la ritenzione della ciotola nel piedistallo.

Causa principale: a causa di parti prodotte fuori specifica, potrebbe verificarsi un'incoerenza nella posizione e nella coppia di bloccaggio della tazza. Ciò può causare lo spezzamento dell'anello di plastica, il blocco della ciotola nel piedistallo o lo sblocco durante l'uso.

Differenza di design: è stato sviluppato un nuovo design a baionetta per risolvere questi problemi. La nuova soluzione a baionetta ha un design diverso e un numero maggiore di alette per impedire l'espulsione della ciotola e ridurre il rischio di rottura.

Vecchio design (rosso) con 3 alette e nuovo design con 4 alette (verde)

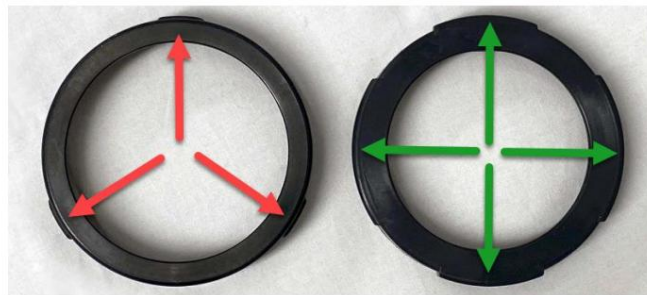

	Vecchio design (pre-21D14).	Nuovo design (post-21D14).
Plastica Squillo		
Bicchiera Ciotola Assemblea		
Inossidabile Acciaio Ciotola		
Ciotola Baionetta PRESA		



Situazione stock: I pezzi di ricambio di vecchia concezione non sono più disponibili. Sono sostituiti con nuovi codici:

Nome della parte	Vecchio design (non disponibile)	Nuovo design (post-21D14)
Ghiera in plastica	KW717073	AS00002704
Gruppo ciotola in vetro	KW716702	AW20011055 (KXT754GL)
Ciotola in acciaio inossidabile	KW716703/ AW20011043 (KXT0060S)	AW20011056 (KXT750SS)
Attacco a baionetta per ciotola	KW717188	AS00002703
Set ghiera in plastica e bussola a baionetta NA		AS00003115

Identificazione: i prodotti finiti KMX7* con il vecchio design a baionetta vengono interrotti dal **21D14**.

I prodotti finiti fabbricati a partire dal codice data **21D14** hanno il nuovo design a baionetta. Il nuovo design a baionetta è indicato da una lettera "A" sull'etichetta del prodotto e dal numero di modello del prodotto:



Riparazioni di servizio: i nuovi e vecchi tipi di baionetta non sono intercambiabili. Quando viene sostituita una singola parte (anello in plastica, vaschetta o presa vaschetta), gli altri componenti devono essere abbinati.

Esempio: quando un cliente ha una data di prodotto codificata **prima di 21D14** e ordina una **nuova tazza**, è necessario sostituire anche l'attacco a baionetta **AS00002703** della tazza.